

# Réutilisation de pélites évolutives en remblai : un chantier expérimental sur l'autoroute A89

Stéphan BERNHARD<sup>\*1</sup>  
Jean BIMBARD

Laboratoire régional des ponts et chaussées  
de Lyon, BRON, France

Jean-Pierre LEJEUNE<sup>2</sup>

Scetauroute, BRIVE, France

<sup>1</sup> Actuellement chez Egis Route

<sup>2</sup> Actuellement chez Vinci Construction

## RÉSUMÉ

Le tracé de la section autoroutière de l'A89 entre Terrasson et Brive (Corrèze) traverse une formation rocheuse, les pélites du Permien, dont le réemploi en technique routière est habituellement déconseillé en raison de leur évolutivité. Ces pélites, dont la réutilisation présentait un enjeu majeur dans l'économie du projet, ont fait l'objet d'une étude spécifique ainsi qu'une expérimentation en vraie grandeur afin d'évaluer leurs possibilités réelles de valorisation. La réalisation d'un remblai expérimental à Gumond ainsi que son suivi pendant une période de 19 mois ont permis de définir les conditions les mieux adaptées pour l'extraction et la mise en œuvre de ce matériau en remblai routier. Ces conditions, reprises dans le marché de travaux, ont été appliquées aux travaux en grande masse ce qui a permis d'une part de satisfaire les exigences d'optimisation du mouvement des terres sur le projet et d'autre part de faire progresser la pratique en matière de réutilisation de matériaux évolutifs.

**Reuse of evolutive pelite in an embankment setting: experimental site on the A89 motorway**

## ABSTRACT

*The alignment of an A89 motorway section between Terrasson and Brive (Corrèze, in central France) crosses a rocky outcropping composed of Permian pelites, which are typically avoided in roadworks applications due to their evolutive nature. The potential reuse of these pelites constitutes a major component in the project's overall economics and, as a result, has led to a specific study and a full-scale experimental campaign for the purpose of assessing actual use possibilities offered by the pelites. The completion of an experimental embankment in Gumond and its regular monitoring over a 19-month period have enabled defining the set of conditions best adapted for extracting and using this material into a road embankment. Such conditions, included in the works contract documents, were then implemented in the earthworks and consolidation phases, making it possible to satisfy optimization requirements relative to project earthmoving operations as well as to advance practices when having to reuse modular materials.*

\* AUTEUR À CONTACTER :

Stéphan BERNHARD  
stephan.bernhard@egis.fr

## AVANT-PROPOS

(par Jean-Jacques Lacaze, directeur d'opération A89 chez ASF)

Avec la mise en service, le 16 janvier 2008, de la section Thenon/Terrasson (18 km), la réalisation de l'A89 Bordeaux/Clermont-Ferrand (324 km) s'est achevée après 12 ans de travaux (soit un rythme de construction de 2,5 km d'autoroute par mois), représentant un investissement total de 4 milliards d'euros à la charge d'ASF (Autoroute du Sud de la France) filiale du groupe Vinci.

Cette autoroute a été construite par sections indépendantes ayant toutes des particularités. La section Terrasson/Brive présentait par exemple des contraintes géologiques générant un risque important sur l'économie du projet. Dans sa démarche de développement durable, ASF a mis une priorité

sur la réutilisation maximale des sols du site, ce qui a conduit à intensifier les investigations géotechniques mais aussi à réaliser un chantier expérimental dont les résultats ont permis de définir les possibilités et les conditions de réutilisation des matériaux du site.

La coopération entre ASF, maître d'ouvrage, Scetauroute, maître d'œuvre et le Laboratoire régional des ponts et chaussées (LRPC) de Lyon a permis de franchir cette étape du projet avec succès et l'article ci-après présente la démarche ayant mené au chantier expérimental, les résultats obtenus ainsi que leur application au chantier en vraie grandeur.

## INTRODUCTION

Le 11 janvier 2006, ASF a mis en service dans le département de la Corrèze un nouveau tronçon de l'autoroute A89 sur 11 km entre le diffuseur de Mansac-Terrasson et l'échangeur avec l'autoroute A20 au nord de Brive [1].

Le contexte géologique et géotechnique du secteur faisait peser des risques techniques et financiers lourds sur le maître d'ouvrage. En effet, la géométrie des ouvrages en terre, d'une hauteur atteignant fréquemment 15 à 25 mètres, sur un sol à morphologie tourmentée (nombreux profils dissymétriques dus à l'évolution du tracé sur des flancs de vallons nombreux et variés) et les ressources constituées majoritairement de matériaux sensibles et/ou évolutifs imposaient de déroger aux spécifications usuelles. Ceci a conduit ASF à faire appel au LRPC de Lyon associé à Scetauroute, maître d'œuvre de l'opération, pour réaliser un chantier expérimental afin de préciser les spécifications à respecter pour l'exploitation de ces matériaux.

L'objectif de cette expérimentation était de définir les exigences de conception spécifiques destinées à assurer la stabilité et plus particulièrement une déformabilité des ouvrages compatible avec l'usage requis. C'était un enjeu majeur, notamment dans les parties d'ouvrages exposées aux risques d'imbibition : bases de remblai, talus, partie supérieure des terrassements (PST).

Le présent article décrit les caractéristiques géotechniques des pélites rencontrées sur site avant de présenter les conditions de réalisation du chantier expérimental de Gumond ainsi que les résultats du suivi de l'ouvrage. Un chapitre sera ensuite consacré à l'application des enseignements de l'expérience au chantier en vraie grandeur.

## ÉTUDE DES PÉLITES

### ■ Données géologiques et géotechniques du projet

L'étude géotechnique du projet de la section Terrasson–Brive a été réalisée par le LRPC de Lyon à la demande de Scetauroute et pour le compte de ASF.

La section autoroutière se situe dans les formations permo-carbonifères du bassin de Brive, constituées de dépôts, de couleur rouge à gris-verdâtre, très variables : grès grossiers solides parfois conglomératiques, grès pélitiques micacés et/ou argileux, pélites argileuses et/ou silteuses, etc. Les dispositions structurales irrégulières paraissent imputables à un affaissement différentiel et à une stratification lenticulaire.

L'étude géotechnique a conclu à la présence majoritaire dans les déblais du tracé d'une formation pélitique compacte à très compacte surmontée de sols sablo-argileux issus de l'altération du rocher en place. Cette formation pélitique représente près de 80 % des ressources en matériaux de cette section de l'autoroute A89, soit 3,4 millions de mètres cubes. Un tiers environ est constitué de matériaux meubles, les deux autres sont des formations rocheuses.

La frange altérée, que l'on appellera « pélites sols » ou « pélites altérées », d'une épaisseur de 1 à 4 mètres, a été identifiée par les caractéristiques géotechniques suivantes (**tableau 1**) d'après le GTR [2], ces sols sont majoritairement classés A2.

**tableau 1**  
Caractéristiques géotechniques des pélites altérées.

Vitesse microsismique (m/s)	1000 – 2000
$w_{\text{nat}} (\%)$	8 – 18
Passant à 1,5 $\mu\text{m}$ (%)	7 – 18
Passant à 80 $\mu\text{m}$ (%)	45 – 85
$w_L (\%)$	34 – 49
$I_p$	13 – 20
VBS	1,7 – 2,8
$\rho_{\text{dOPN}} (\text{t/m}^3)$	1,90
$w_{\text{OPN}} (\%)$	13

Les pélites indurées ont, quant à elles, été rencontrées sous la forme de deux faciès : le premier argileux, le second gréseux. Les principales caractéristiques relevées lors de la campagne de l'étude projet sont indiquées dans le **tableau 2**.

**tableau 2**  
Caractéristiques géotechniques des pélites rocheuses.

Matériau naturel	Pélites argileuses	Pélites gréseuses
	Vitesse microsismique (m/s)	2500 – 3500
$\rho (\text{t/m}^3)$	2,38 – 2,44	2,31 – 2,37
$w_{\text{nat}} (\%)$	3,4 – 5,9	4,2 – 6,5
$\rho_s (\text{t/m}^3)$	2,63 – 2,64	2,62
Porosité n	0,08 – 0,09	0,11 – 0,13
FR*	2,2 – 6,8	4,4 – 16,9
DG**	> 100	> 100
Matériau déstructuré suite à l'essai de dégradabilité	$w_L (\%)$	33 – 36
	$I_p$	12 – 14
	VBS	1,60 – 2,10
Indéterminable		0,78 – 1,10

\* coefficient de fragmentabilité (NF P 94-066)


\*\* coefficient de dégradabilité (NF P 94-067)

L'ensemble de la formation pélitique non altérée se trouve à un état quasi saturé et présente une dégradabilité très élevée. Bien que peu différentes à l'œil, les deux faciès présentent des différences physiques mises en évidence par les essais de laboratoire. On peut ainsi constater que les pélites argileuses se distinguent par :

- une masse volumique supérieure à celle des pélites gréseuses ;
- une fragmentabilité moindre.

La différence de granularité entre les deux faciès a également été mise en évidence par l'analyse granulométrique réalisée sur le matériau déstructuré par les cycles de l'essai de dégradabilité (**figure 1**). Une fois déstructurées, les pélites argileuses ont des caractéristiques similaires à celles de la frange altérée identifiée ci-avant. Les pélites gréseuses déstructurées ont quant à elles une courbe granulométrique plus proche de celle d'un sable.

D'après le GTR [2], les pélites argileuses sont classées R31. Il s'agit de matériaux évolutifs peu fragmentables mais fortement dégradables, dont l'utilisation en remblai routier est déconseillée du fait des risques d'évolution granulaire et de comportement à moyen et long terme dus aux charges apportées par le remblai, conjuguées à d'éventuels changements d'état hydrique. Les pélites gréseuses sont, quant à elles, majoritairement classées R34 selon le GTR [2]. Il s'agit de roches évolutives fragmentables, dont la fragmentation et la teneur en eau lors de la mise en œuvre conditionnent les possibilités de réutilisation ainsi que la stabilité des ouvrages à réaliser.

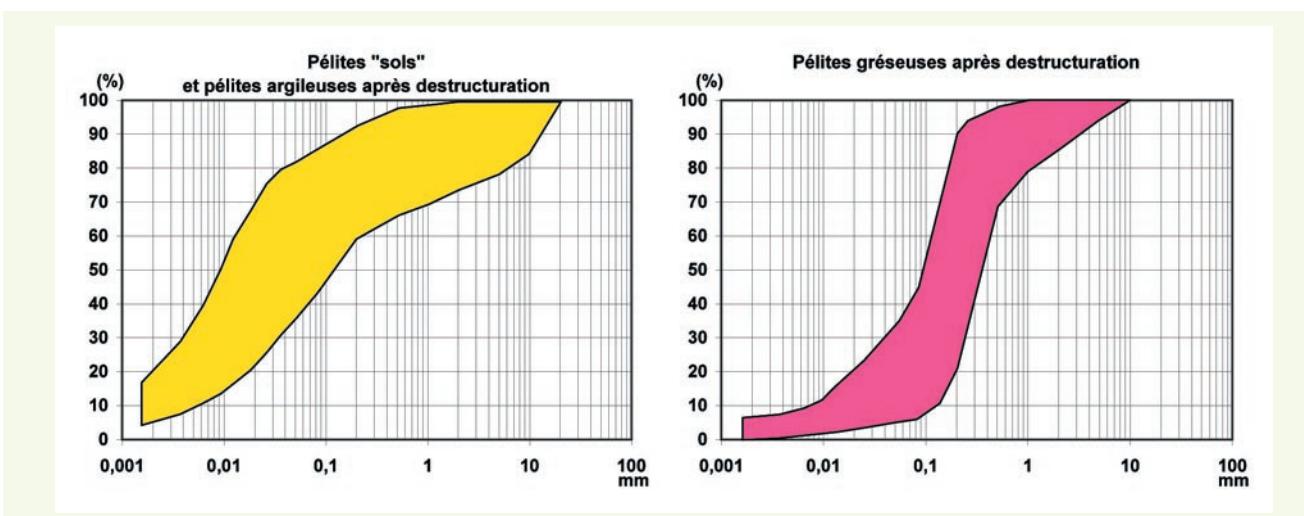

**figure 1**

*Fuseau granulométrique des pélites rocheuses déstructurées après l'essai de dégradabilité.*

Les pélites indurées constituant l'essentiel des ressources du chantier et compte tenu du caractère évolutif de ces matériaux, une étude spécifique a été entreprise visant à préciser leur comportement après mise en œuvre dans différents cas d'utilisation :

- en remblai courant avec ou sans imbibition ;
- en base de haut remblai sur terrain naturel humide ;
- en PST, voire en couche de forme.

### ■ Étude spécifique du comportement des pélites

Deux analyses minérales par diffraction des rayons X sur poudre ont permis d'identifier les principaux composants des pélites, à savoir : quartz, feldspaths, micas et argile. Dans cette étude spécifique, limitée à la zone du chantier expérimental, il n'a pas été décelé de minéraux réputés gonflants, alors que le chantier de l'A89 a mis en évidence de la smectite et de la montmorillonite.

Des tests et mesures en laboratoire ont ensuite été réalisés par le LRPC de Lyon afin de déterminer les caractéristiques géotechniques et géomécaniques des pélites à l'état naturel, après une déstructuration provoquée artificiellement (chocs thermiques et hydriques ou actions mécaniques) et pour certaines, après avoir subi un traitement à la chaux vive éventuellement associée à du ciment.

Une attention particulière a été portée sur leur tenue à l'eau, des risques d'imbibition étant possibles après mise en place des pélites dans certains contextes, notamment :

- en base de remblai, au contact d'un sol support très humide, voire avec présence d'une nappe subafleurante. L'objectif dans ce cas, est d'utiliser des pélites insensibles ou rendues insensibles à l'eau, afin d'éviter la mise en œuvre systématique d'un tapis drainant en matériau granulaire d'apport extérieur ;
- en PST, lorsque celle-ci est recouverte par une couche de forme granulaire donc particulièrement perméable ;
- en corps de remblai, si ce dernier est situé dans un thalweg ou sur un flanc de versant révélant des résurgences visibles ou potentielles, insuffisamment captées et drainées.

Par ailleurs, les remblais du projet atteignant fréquemment des hauteurs élevées ( $15 < H < 25$  m) ou présentant un profil en travers dissymétrique ou mixte, il est apparu nécessaire d'améliorer les performances mécaniques des pélites naturelles, en vue :

- d'assurer la stabilité des hauts remblais (renforcement de leur partie inférieure) ;
- de limiter les déformations différentielles dans le cas des remblais à géométrie transversale variable (acquisition d'une compacité élevée et d'une certaine rigidité globale) ;
- d'obtenir un comportement relativement homogène des PST situées en profil mixte (recherche d'un module élastique proche de celui du matériau en place ou substitution partielle de ce dernier par du remblai).

Pour répondre à ces exigences, une étude particulière a été réalisée à la fois sur les pélites altérées et sur les pélites indurées.


### ➤ Étude spécifique des pélites altérées

Les investigations ont d'abord consisté à caractériser le comportement du matériau à l'état naturel, puis celui du matériau après traitement à la chaux. Une étude de formulation d'un traitement chaux + ciment a également été réalisée en vue d'une éventuelle réutilisation en couche de forme.

Les essais pratiqués sur le matériau naturel ont confirmé sa sensibilité à l'eau. Son indice portant immédiat (IPI), compris entre 15 et 24, est acceptable lorsque sa teneur en eau ( $w$ ) est inférieure à la teneur en eau à l'optimum Proctor normal ( $w_{OPN}$ ), mais ses propriétés mécaniques chutent notablement lorsque  $w$  dépasse  $w_{OPN}$  (IPI = 3,4 pour  $w = 22,4\%$ ). Après quatre jours d'imbibition – correspondant ici, à l'état de saturation – l'indice CBR (ICBR) chute de près de 19 points du côté sec ( $w = 9,2\%$ ) de l'optimum Proctor normal (OPN) et seulement d'à peine 3 points du côté humide ( $w = 18,6\%$ ). Un gonflement significatif est par ailleurs observé sur l'éprouvette « sèche » ( $w = 9,2\%$ ).


Après traitement à la chaux la portance du matériau est nettement améliorée comme on peut le voir sur la **figure 2**. La sensibilité à l'eau reste cependant réelle dans le cas d'une imbibition après traitement (**figure 3**). En effet, le rapport ICBR/IPI est inférieur à 1, ce qui confirme la chute de portance du matériau après immersion.

Des essais de cisaillement à la boîte ont été réalisés sur le matériau remanié et recompacté à une masse volumique sèche proche de celle à l'OPN. Compte tenu des valeurs mesurées (**tableau 3**), l'utilisation des pélites altérées naturelles en remblai apparaît problématique et ce malgré l'adoption de pentes de talus de remblai à 2H/1V (soit  $\sim 27^\circ$ ). De plus, ces valeurs peuvent s'avérer légèrement optimistes car elles sont obtenues à partir d'échantillons de sol compactés sensiblement à 100 % de la masse volumique sèche à l'OPN alors que la masse volumique sèche réelle moyenne habi-

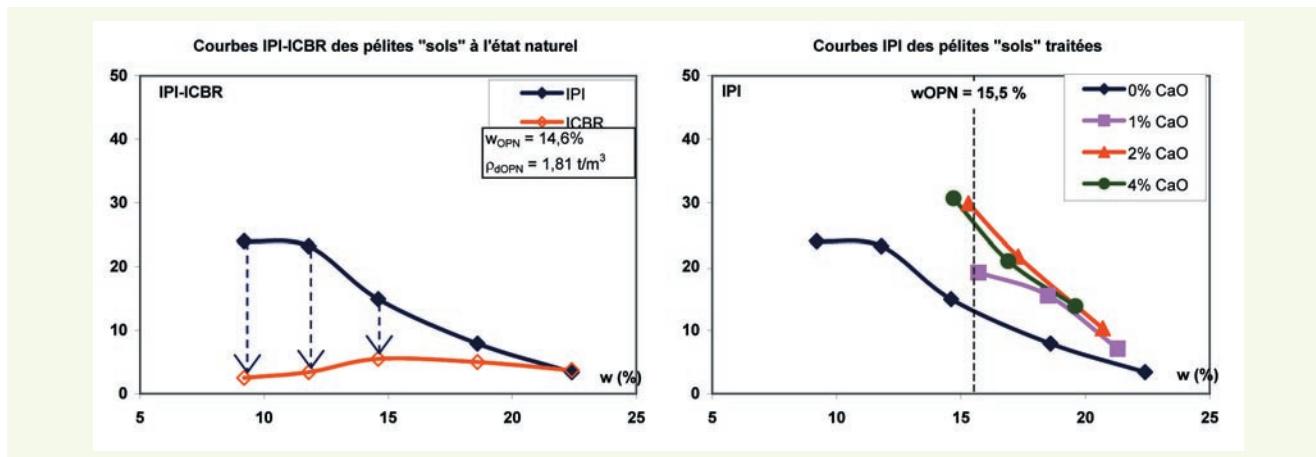

**figure 2**

Courbes IPI et ICBR - immersion des pélites altérées à l'état naturel et traitées à la chaux.  
Références Proctor Normal du matériau traité à 1 % de chaux vive :  
 $w_{OPN} = 15,5\%$ ,  
 $\rho_{dOPN} = 1,74 \text{ t/m}^3$ .

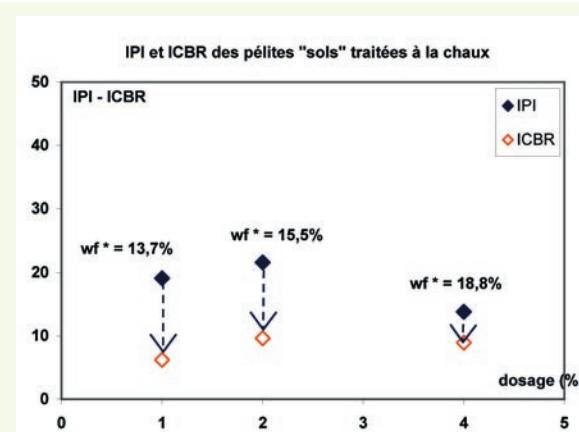

**figure 3**

IPI et ICBR-immersion sur le matériau traité.  
\* wf : teneur en eau après traitement.

tuellement appliquée sur les chantiers correspond à un objectif de compactage q4 (95 % de  $\rho_{dOPN}$  en moyenne et 92 % de  $\rho_{dOPN}$  en fond de couche) en remblai et éventuellement q3 (98,5 % de  $\rho_{dOPN}$  en moyenne et 96 % de  $\rho_{dOPN}$  en fond de couche) dans des conditions particulières (grands remblais par exemple).

Le traitement à la chaux induit quant à lui une augmentation nette de la résistance au cisaillement du matériau (**tableau 3**). La mise en saturation du sol traité se traduit par une diminution significative des caractéristiques mécaniques initiales, mais ces dernières demeurent néanmoins élevées (**tableau 3**).

**tableau 3**  
Caractéristiques mécaniques des pélites altérées à l'état naturel et traitées à la chaux.

Dosage en chaux	$\rho_d$ (t/m <sup>3</sup> )	w (%) après traitement	Durée de cure	Durée d'imbibition	w (%) après imbibition	$c'$ (kPa)	$\phi'$ (°)
État naturel	1,82	15,7	—	Sans	15,7	32	23
1 %	1,75	14,5	67 j	Sans	14,4	282	37
1 %	1,74	14,5	67 j	31 j	21,7	104	24
2 %	1,74	14,7	24 h	3 h	20,6	94	27


### ➤ Étude spécifique des pélites indurées

La sensibilité à l'eau du matériau a été testée sur le matériau réduit à sa fraction 0/25 mm par fragmentation. Les mesures (**figure 4**) montrent que, dans les deux cas de figure (pélites argileuses et pélites gréseuses), la portance immédiate se révèle correcte du côté sec de l'OPN et diminue fortement du côté humide. De même, toujours du côté sec de l'OPN, la portance chute notamment après quatre jours d'immersion.

Des essais ont également été réalisés afin de déterminer les caractéristiques mécaniques du matériau. Des échantillons de pélites argileuses indurées intactes, prélevées par carottage et conditionnées en étui étanche pour éviter toute dégradation naturelle, ont fait l'objet d'essais triaxiaux. Les caractéristiques mécaniques élevées correspondent à des valeurs de sols indurés ou roches tendres :  $c' = 595$  kPa et  $\phi' = 52^\circ$  mesurés en moyenne sur neuf essais.

L'évolution finale de ces pélites indurées étant cependant peu prévisible, on a cherché à caractériser ces matériaux dans un état avancé de déstructuration, c'est-à-dire totalement transformés en éléments inférieurs à 1 mm. Cet état physique a été obtenu au moyen d'opérations mécaniques telles que concassage et broyage. Des essais de cisaillement à la boîte ont ensuite été réalisés sur le matériau compacté à une masse volumique sèche proche de celle de l'OPN (**tableau 4**).

**figure 4**  
Courbes IPI et ICBR – immersion des pélites indurées réduites en fraction 0/25 mm.

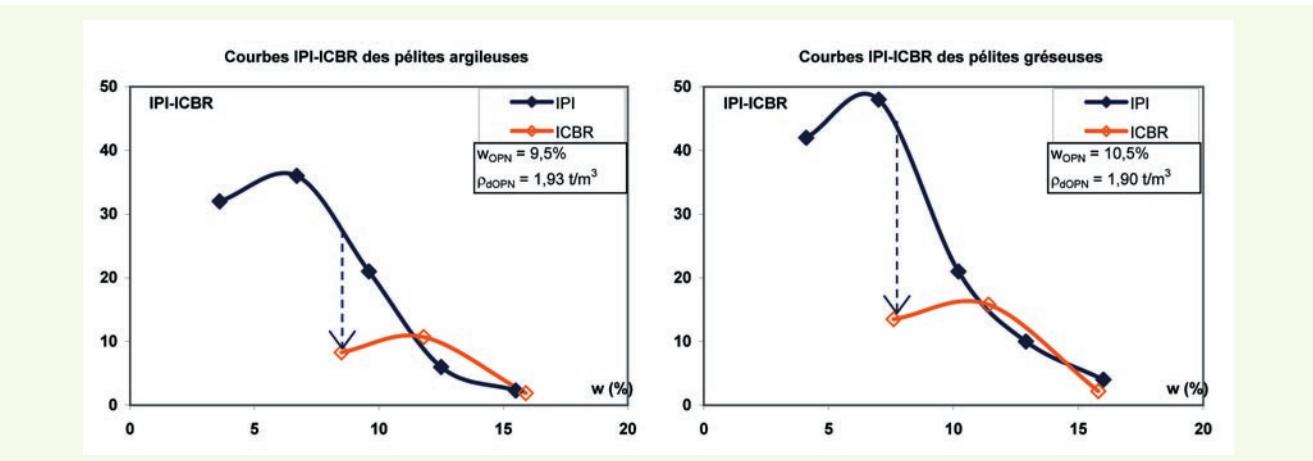

**tableau 4**  
Caractéristiques mécaniques des pélites évoluées artificiellement.

Nature du matériau	$\rho_d$ (t/m <sup>3</sup> )	w (%) après compactage	c' (kPa)	$\phi'$ (%)
Pélite argileuse (réduite en fraction 0/1 mm)	1,82	6,2	21	26
Pélite gréseuse (réduite en fraction 0/1 mm)	1,82	6,8	36	30

## ■ Justification du chantier expérimental de Gumond

Comme vu précédemment, les ressources en matériau du site sont essentiellement constituées de pélites indurées. Ces dernières, malgré leur état quasi saturé en place, se comportent comme des matériaux dans un état hydrique sec (s) à très sec (ts) après extraction et déstructuration. En effet, ces pélites sont très compactes donc la saturation correspond à une teneur en eau très faible ( $3,4\% < w < 5,9\%$  pour les pélites argileuses, **tableau 2**).

Les difficultés liées au compactage des matériaux secs [3] ainsi que celles pour établir des références de compactage fiables pour les matériaux évolutifs [4] militaient donc pour l'acquisition d'une connaissance la plus complète possible de la formation pélitique afin de tenter d'en déduire un mode d'utilisation et d'exploitation économiquement fiable et réaliste.

L'objectif était d'établir un cahier des charges spécifique mentionnant les contraintes d'exécution incontournables ainsi que les objectifs à atteindre. Le respect de ces stipulations rendues contractuelles dans le marché de travaux devant garantir la qualité d'usage de l'ouvrage réalisé.

À ce stade des connaissances et afin de finaliser le projet, il devenait donc impératif de s'assurer en vraie grandeur des moyens et méthodes à mettre en œuvre pour obtenir les résultats visés.

## RÉALISATION DU CHANTIER EXPÉRIMENTAL

### ■ Conditions de réalisation du chantier expérimental

Les opérations de terrassement du chantier expérimental ont été réalisées de septembre à novembre 2001 sur le site de la future tranchée couverte de Gumond. Les travaux ont consisté d'une part à réaliser un déblai (volume de 35 000 m<sup>3</sup>) permettant de vérifier la stabilité des talus à différentes pentes, vérifier leur altération dans le temps et tester plusieurs modes d'extraction. D'autre part, un remblai contigu (volume de 28 000 m<sup>3</sup>) a été réalisé avec comme objectif de déterminer les conditions optimales de mise en œuvre des matériaux.

### ■ Extraction des matériaux de déblai

Les matériaux de recouvrement du déblai (pélites « sols »), présents sur une épaisseur moyenne de 1,50 mètre, ont été extraits avec des engins mécaniques traditionnels. Compte tenu de leur mauvais comportement mécanique après imbibition (**figure 4**), les sols ont été traités à l'extraction à 1 % de chaux.

Pour les pélites rocheuses, deux techniques d'extraction ont été utilisées :

– la première a consisté à ripper les matériaux (**figure 5**) à l'aide d'un bouteur de forte puissance (modèle Caterpillar D10N, 577 CV). Il s'agit des matériaux fragmentables rencontrés sous la couche d'altération. Ceux-ci ont ensuite été fragmentés par chenillage puis mis en cordon avant une reprise à la pelle hydraulique afin de leur assurer une homogénéité optimale. Le matériau obtenu, de granulométrie 0/300 mm environ, présente l'avantage de contenir une fraction 0/20 mm suffisante pour permettre une bonne fermeture à la mise en œuvre. Le rendement dans ces conditions est assez variable, de 750 m<sup>3</sup>/h à faible profondeur à 210 m<sup>3</sup>/h plus profondément ou dans les zones indurées ;

**figure 5**  
Extraction des pélites indurées par rippage.



– la seconde a consisté à extraire les matériaux les plus indurés par minage, produisant des blocs de taille très importante (2 000 à 3 000 mm, voir **figure 6**). Après élimination des gros blocs, le matériau obtenu présente une granulométrie globalement étalée et grossière (granulométrie 0/500 mm à 0/800 mm localement).

**figure 6**  
Extraction des pélites par minage.



## ■ Réalisation du remblai expérimental et dispositions de suivi

Le remblai, d'une longueur d'environ 100 mètres sur une hauteur d'environ 10 mètres, a été réalisé sur une assise en matériaux limono-argileux humides (franchissement d'un thalweg). La pente de talus de ce remblai est de 2H/1V.

Une base drainante d'épaisseur 1 mètre en matériau rocheux calcaire de granularité 0-500 mm a été mise en œuvre sur environ la moitié de la surface du remblai au sol. Sur l'autre moitié, les matériaux d'apport ont directement été mis en œuvre sur le sol support.

Neuf planches ont ainsi été réalisées sur le remblai conformément au **tableau 5** présentant les conditions de mise en œuvre et au profil en long schématique de la **figure 7**.


Les planches 1 à 6, visant à qualifier le comportement des pélites mises en œuvre en remblai courant, ont été compactées avec un objectif de densification q4. Les planches 1 et 2, constituées de

**tableau 5**  
Conditions de mise en œuvre des planches d'essai.

	Matériaux	Compacteur	Épaisseur de chaque couche	Vitesse	Nombre de passes
Planche 1	Pélites altérées traitées à 1 % de chaux, sur le sol support humide	V5	0,50 m (état m) 0,30 m (état s)	3 km/h	5
Planche 2	Pélites altérées traitées à 1 % de chaux, sur la base drainante	V5	0,50 m (état m) 0,30 m (état s)	3 km/h	5
Planche 3	Pélites rippées, fragmentées	V5	0,30 m	3 km/h	5
Planche 4	Pélites rippées, fragmentées	V5	0,60 m	2 km/h	8
Planche 5	Pélites minées, fragmentées	VP5	0,30 m	3 km/h	5
Planche 6	Pélites minées, fragmentées	V5	0,30 m	3 km/h	5
Planche 7	Pélites rippées, fragmentées traitées à 1 % de chaux + 3 % de ciment	VP5	0,35 m	3 km/h	3
Planche 8	Pélites rippées, fragmentées traitées à 1 % de chaux + 5 % de ciment	V5	0,35 m	3 km/h	6
Planche 9	Pélites rippées, fragmentées traitées à 1 % de chaux	V5	0,35 m	3 km/h	3

**figure 7**

Profil en long schématique de la disposition des planches d'essai.

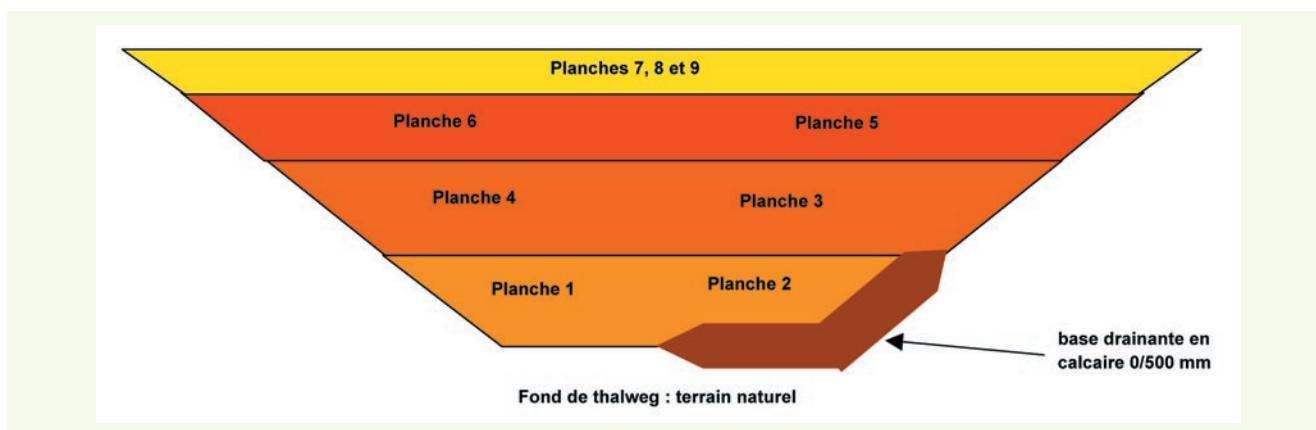

pélites altérées, ont été réalisées pour évaluer l'influence du sol support (terrain naturel humide dans un cas et assise drainante dans l'autre) sur la couche de sol traitée. Les planches 3, 4, 5 et 6, ont été réalisées en pélites rocheuses rippées ou minées et fragmentées, et mises en œuvre en couches d'épaisseurs différentes.

Les planches 7, 8 et 9 sont des couches de forme traitées, pour lesquelles différents dosages et énergie de compactage ont été testés.

Pendant la montée du remblai, un dispositif de sept tassomètres à plaque (figure 8) a été mis en place pour suivre les tassements des différentes couches et neuf bornes de niveling ont été placées en surface.


En outre, les reconnaissances suivantes ont été réalisées dans le remblai dès son achèvement :

- quatre sondages destructifs à la tarière de 63 mm complétés d'essais pressiométriques ;
- deux sondages carottés de diamètre 106 mm équipés d'un inclinomètre chacun ;
- des essais en laboratoire sur les carottes : détermination de la masse volumique apparente humide (MVAH) par passage au banc gamma-gamma (voir ci-dessous) et par pesées et mesures dimensionnelles, mesure de la teneur en eau des échantillons.

## SYNTHÈSE DU SUIVI DE L'OUVRAGE

Le remblai a été suivi pendant une période de dix-neuf mois à compter de son achèvement. Le présent paragraphe dresse les principales conclusions de ce suivi. La [figure 8](#) représente l'implantation des dispositifs de suivi.

**figure 8**  
Vue en plan de l'implantation des dispositifs de suivi.

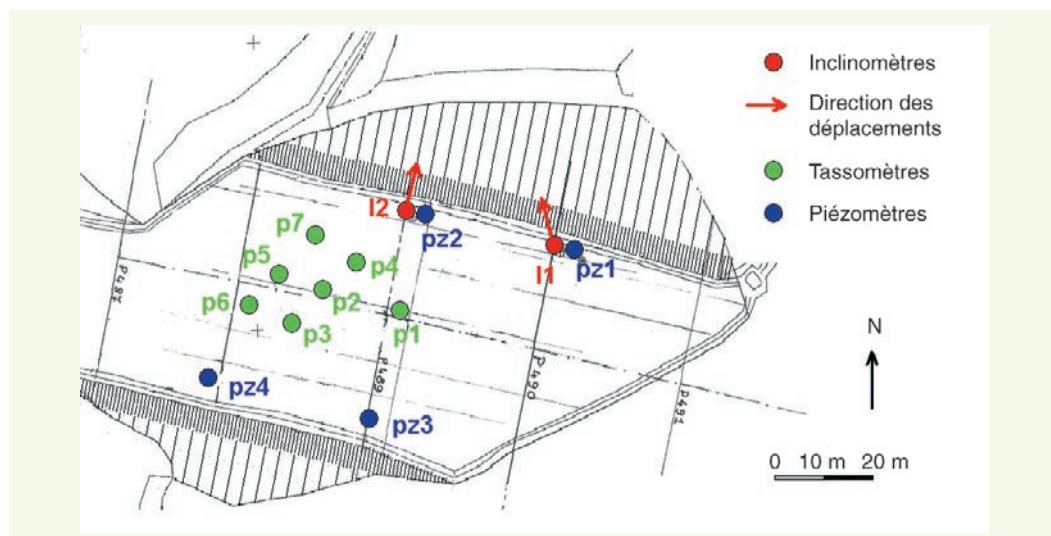

### ■ Observations d'ordre général

Après réalisation de ce remblai selon des procédures parfaitement définies et respectées, il n'a pas été constaté de pathologie avérée, même dix-neuf mois après son achèvement.

Le seul fait notable résulte d'une visite sur site le 15 mai 2003, lors de laquelle a été constatée l'existence côté aval, d'une forte humidité en base de remblai, localisée sous un horizon nettement marqué situé à moins sept mètres environ de la plate-forme de l'ouvrage. Le contraste d'état hydrique entre ces deux parties du remblai est souligné par la présence d'une végétation hydrophile relativement développée dans la zone humide ([figure 9](#)).

Il semble possible d'expliquer ce phénomène soit par la pénétration latérale d'eaux issues des flancs du thalweg dans le remblai comme cité précédemment, soit par l'infiltration par gravité d'eaux météoriques et de ruissellement à partir de la plate-forme et des talus. La pénétration de l'eau est

**figure 9**  
Zone humide en base du remblai (15 mai 2003).



en effet favorisée par la faible pente adoptée pour ces derniers (2H/1V) et l'absence totale de couverture végétale.

Le fort contraste de perméabilité entre les pélites altérées traitées à la chaux mises en œuvre en partie inférieure du remblai (planches 1 et 2) et les pélites indurées fragmentées mécaniquement (planches 3 et 4, moins riches en fines et donc plus perméables) situées au-dessus, pourrait expliquer la localisation du niveau de transition. On rappelle que les essais de caractérisation en laboratoire ont montré la sensibilité des pélites rocheuses mises en œuvre à l'état naturel (*cf. ci-dessus*) en cas d'imbibition prolongée d'où une vigilance à avoir vis-à-vis de la stabilité de l'ouvrage à long terme.

## ■ Suivi des déformations horizontales


Les deux inclinomètres implantés en arrière de la crête du talus aval (**figure 8**), suivis depuis le 15 avril 2002 (six mesures effectuées après le point zéro), montrent une légère tendance du remblai à fluer, notamment au niveau de l'horizon compris entre 4 et 8 à 9 mètres sous le niveau de la plate-forme, soit dans les pélites rippées et minées. Les courbes enregistrées tendent également à montrer que la partie inférieure du remblai, particulièrement la zone en matériaux traités, voire celle en pélites rippées et chenillées, serait relativement stable de même que le sommet du remblai (4 mètres supérieurs) semble peu affecté par les déformations.

Les graphes mettant en évidence l'évolution des déplacements horizontaux en fonction du temps, montrent qu'après une stabilisation du phénomène à l'automne 2002, une réactivation des déplacements se serait produite durant la période hivernale 2002/2003 (**figure 10**). À noter que la pente des courbes caractérisant ce mouvement général vers l'aval du talus durant cette dernière phase, se trouve très voisine de celle relevée en début d'observations (été 2002).

La dernière mesure en date du 16 juin 2003 met en évidence la poursuite des mouvements horizontaux tout en observant un léger ralentissement. Ce phénomène d'amplitude modérée à cette date (déplacement inférieur à 8 mm) aurait justifié la poursuite des observations et ce, jusqu'à l'atteinte d'une stabilisation jugée définitive. Le dispositif de suivi n'a malheureusement pas pu être conservé pendant les travaux de terrassements (le remblai expérimental a été intégré au corps de remblai de l'A89 dans ce secteur).

**figure 10**

Mesures inclinométriques effectuées entre juin 2002 et juin 2003.

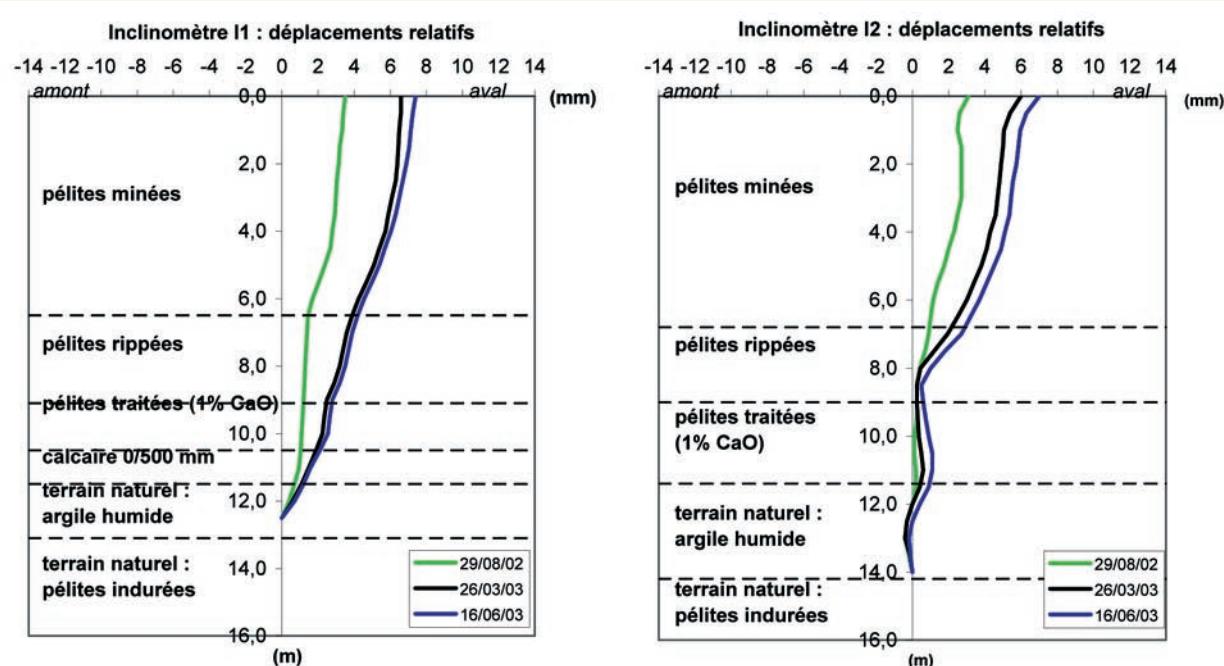

## ■ Suivi des niveaux d'eau

Les huit mesures effectuées durant la période d'observation (du 15 avril 2002 au 16 juin 2003) montrent que l'ensemble des niveaux piézométriques fluctue dans une plage de l'ordre du mètre tout en demeurant en dessous ou à la limite de la surface du terrain naturel et qu'exceptionnellement, de l'eau libre règne dans l'un des piézomètres depuis le printemps 2003 alors que celui-ci se trouvait antérieurement totalement sec.

## ■ Suivi des déformations verticales

À la fin de la réalisation de l'ouvrage, les tassements dus à la montée du remblai ont pu être mesurés à partir des tassomètres. Il en ressort que l'ensemble du remblai a tassé de 13 cm dans la zone ayant une base drainante (tassomètre p1) et 15,8 cm dans la zone dépourvue de base drainante (tassomètre p2). Les valeurs citées ci-avant sont des valeurs corrigées par rapport au tassement du sol support. De plus, la couche de base en pélites altérées traitées à la chaux a tassé de 3,0 cm et 6,1 cm d'après les deux mesures réalisées.

L'entreprise titulaire du marché a ensuite procédé au suivi tassométrique et topographique du remblai. D'une manière globale, les déformations verticales observées à partir des tassomètres après achèvement du remblai et durant plus de 16 mois dont deux hivers, se révèlent très limitées (inférieures à 3 cm). D'autre part, les bornes de nivellation posées et suivies par Scetaurote de manière concomitante avec les tassomètres, ne présentent pas d'évolutions significatives ce qui confirme la quasi-absence de mouvements verticaux après la construction du remblai expérimental.

On retiendra également que, au vu de cette expérimentation (remblai traité posé sur le terrain naturel humide avec et sans matelas drainant), il n'y a pas d'éléments objectifs réels montrant, vis-à-vis du comportement de l'ouvrage, un avantage manifeste à la réalisation de la base drainante. Néanmoins, il est indéniable que la présence d'une assise de remblai en matériaux granulaires frottants mise à la place d'un terrain naturel fin, humide et peu portant, facilite le compactage de la première couche de pélites.

## ■ Exploitation des sondages carottés

Les deux sondages carottés de 13 et 16 mètres de profondeur, réalisés à partir du sommet du remblai, ont permis de visualiser l'état effectif en place des matériaux rapportés et partiellement, de ceux constituant le sol support (pénétration respective de 1,5 et de 4,5 mètres dans le terrain naturel).

### ➤ Observations concernant l'opération de carottage et le prélèvement d'échantillons

Au vu des données existantes, on peut émettre les remarques suivantes :

- le remblai a pu être carotté à 100 % ce qui est un gage de compacté minimale, de l'existence d'une certaine cohésion et de l'absence de vides de grandes dimensions ;
- le sol support constitué de colluvions limono-argileuses humides a été prélevé à 77 % alors que les pélites compactes en place ont été carrottées à 100 % ;
- la couche drainante en calcaire, du fait de son absence de cohésion, a posé quelques difficultés pour sa traversée et la remontée de quelques éléments grossiers (carottage à 50 %).

Néanmoins, la tenue des parois de chaque sondage a été suffisante pour autoriser la pose et le scellement des inclinomètres sans la protection généralisée d'un tubage.

D'une manière globale, les carottes prélevées présentent un aspect « plein » avec existence d'éléments indurés découpés pris dans une matrice silteuse peu compacte. Quelques vides de faible importance ont été observés ponctuellement.

On retrouve ici un phénomène comportemental particulier des matériaux à granularité très contrastée (mélange de sols fins et d'éléments grossiers durs) : lorsqu'ils se trouvent en quantité domi-

nante, au cours du compactage, les éléments grossiers entrent prioritairement en contact entre eux, encaissant ainsi l'essentiel de l'énergie déployée. La fraction fine du matériau ne fait alors que remplir les vides existants sans subir de serrage réel.

Si le squelette est constitué de matériaux durs, insensibles à l'eau et résistant aux contraintes ultérieures apportées par le remblai et donc sans possibilité d'évolution physique notable, le comportement du corps de remblai ne pose pas problème. Par contre, si les éléments grossiers tendent à se fractionner ou à se déliter progressivement (conjugaison de phénomènes de décompression, d'imbibition, de contraintes mécaniques diverses...) un réarrangement des matériaux est alors possible, accompagné de mouvements d'ampleur variable. Ceci est notamment le cas des pélites indurées où l'on constate la présence de nombreux éléments de type roche tendre englobés dans des sols fins limono-argileux.

La difficulté essentielle réside dans l'obtention, après compactage, d'un produit relativement stable, c'est-à-dire suffisamment confiné et serré pour ne plus pouvoir changer d'état physique.

#### ➤ Résultats et analyse des mesures réalisées sur carottes

Les mesures au banc gamma sur les carottes confirment bien la présence de blocs indurés, emballés plus ou moins dans une matrice fine peu compacte (**tableau 6**). L'existence de vides est également décelée.

**tableau 6**  
Résultats des mesures réalisées sur carottes.

Cas concerné	Aspect visuel	MVAH (t/m <sup>3</sup> )	Masse volumique sèche $\rho_d$ (t/m <sup>3</sup> )	Teneur en eau w (%)
Pélites traitées	Carottage 100 % éléments indurés découpés + fines de remplissage	1,87 à 2,02 (moy. 1,98)	1,58 à 1,74 (moy. 1,67)	14,8 à 19,1
Pélites rippées		1,98 à 2,13 (moy. 2,08)	1,81 à 1,94 (moy. 1,87)	9,1 à 9,9
Pélites minées		1,96 à 2,23 (moy. 2,12)	1,73 à 1,97 (moy. 1,87)	13,5 à 16,9
Colluvions	Carottage 77 % Sols saturés et peu compacts	1,86 à 1,92	1,44 à 1,53 (moy. 1,48)	23,1 à 29,9
Pélites en place	Carottage 100 % Formation compacte	2,33 à 2,37	1,97 à 2,24 (moy. 2,12)	5,6 à 8,4

Globalement, les pélites compactes extraites par rippage ou par minage et mises en œuvre de manière identique présentent des masses volumiques sèches relativement homogènes (2,08 t/m<sup>3</sup> pour les pélites rippées et 2,12 t/m<sup>3</sup> pour les pélites minées), dont l'écart se justifie par une teneur en eau différente à la mise en œuvre.

Les matériaux traités n'appellent quant à eux pas de remarques particulières. Leur masse volumique apparente humide (MVAH) moyenne est de 1,98 t/m<sup>3</sup>.

#### ➤ Résultats et analyse des mesures géomécaniques en place

Les valeurs notées dans la base du remblai en matériaux traités sont nettement supérieures ( $E_M = 70 \text{ MPa} - pl^* = 2,79 \text{ MPa}$ ) à celles habituellement mesurées dans les sols fins mis en œuvre à l'état naturel. Ce résultat est cohérent avec ceux obtenus en laboratoire (cohésion triplée entre sol naturel et sol traité).

Pour ce qui est des parties de remblai constituées soit de pélites rippées, soit de pélites minées, les mesures pressiométriques sont très étalées. Néanmoins, globalement, les mesures déterminées caractérisent un remblai de qualité correcte. Seuls quatre essais sur trente-trois se distinguent par des valeurs sensiblement plus faibles ( $10 < E_M < 17 \text{ MPa}$  et  $0,70 < pl^* < 1,20 \text{ MPa}$ ). Les autres résultats correspondent à un remblai relativement compact et rigide, tous modes d'exécution confondus ( $20 < E_M < 50 \text{ MPa}$  et  $1,30 < pl^* < 2,40 \text{ MPa}$ ).

Pour ce qui est du sol support, il y a lieu de distinguer le cas des dépôts de sols fins très humides (ou produits d'altération) concentrés en fond de thalweg et celui des matériaux en place normalement consolidés et peu altérés.

Pour les colluvions comprimées par la charge du remblai, on a mesuré :  $2 < E_M < 11$  MPa,  $0,34 < pl^* < 0,94$  MPa et  $5,9 < E_M/pl^* < 11,8$ . Ces valeurs confirment bien le caractère déformable de ces sols, décelé dans les échantillons carottés.

Pour les pélites compactes non remaniées, on a mesuré :  $52 < E_M < 61$  MPa,  $5,83 < pl^* < 6,41$  MPa et  $8,1 < E_M/pl^* < 10,5$ . Ces chiffres reflètent l'état de matériaux indurés tels qu'on les rencontre couramment dans les déblais avant déconfinement.

## ■ Conclusions sur le suivi du remblai expérimental

À partir de l'exploitation de l'ensemble de ces données du suivi de l'ouvrage, on peut conclure que, dans la mesure du respect des règles établies concernant la mise en œuvre des pélites compactes, l'emploi en remblai de ces dernières est possible tant sur le plan technique qu'économique. En effet, les caractéristiques mécaniques relevées dans le corps de remblai correspondent à celles normalement observées dans ce type d'ouvrage et il n'a pas été observé de tassements significatifs du corps de remblai après exécution. Par contre, le suivi des inclinomètres a révélé un sensible mouvement de fluage d'une partie du remblai vers l'aval du talus, non stabilisé lors du dernier relevé. L'absence d'éléments de comparaison ne permet pas de conclure si un tel phénomène est habituel pour tout remblai de géométrie équivalente ou non.

De plus, hormis l'aide au compactage de la première couche, la mise en place d'une base drainante en matériaux granulaires ne semble pas indispensable dans le présent contexte. La mise en place d'une couche de pélites altérées traitées à la chaux en base de remblai permet de protéger les pélites sus-jacentes sensibles à l'eau vis-à-vis d'éventuelles remontées capillaires du terrain naturel très humide. Une attention particulière doit cependant être apportée vis-à-vis du risque d'imbibition du remblai consécutif aux eaux météoriques, de ruissellement ou d'infiltration. En effet, les pélites fragmentées peuvent demeurer perméables après mise en œuvre et de l'eau peut se stocker en leur sein.

Ainsi, à partir de l'expérimentation réalisée à l'échelle d'un chantier de terrassement et du suivi du comportement de l'ouvrage-test dans le temps (19 mois), l'usage des matériaux pélitiques a été admis dans le cadre des travaux relatifs à la section autoroutière concernée.

## APPLICATIONS AU CHANTIER EN VRAIE GRANDEUR

### ■ Recommandations issues du chantier expérimental

Sur la base des résultats du chantier expérimental et du suivi du remblai durant 19 mois dont deux hivers, des préconisations particulières d'exécution ont pu être établies.

Ces dernières, dont l'application stricte est censée garantir la qualité des ouvrages futurs, ont été reprises et incluses dans les différents documents relatifs au projet tels que l'avant-projet autoroutier (APA), le dossier de consultation des entreprises (DCE), le marché et le plan d'assurance qualité (PAQ). Les principales sujétions complémentaires aux règles d'exploitation habituellement appliquées concernent les points suivants :

- après minage, tri et évacuation de tous les éléments blocailleux de grande dimension ( $D > 600$  mm) sans distinction de classes ;
- mise en œuvre des matériaux pélitiques restants en couches minces de 30 cm d'épaisseur maximale, avec fragmentation préalable des éléments présentant une dimension supérieure à 300 mm. À noter que, d'après le GTR [2], la dimension des plus gros éléments ne doit pas dépasser les deux tiers de l'épaisseur de la couche compactée. La diminution de l'épaisseur des couches, contraire à la règle des deux tiers, a été motivée pour favoriser la fragmentation des éléments rocheux lors du compactage ;

- poursuite de l'opération de réduction de sorte à obtenir la granulométrie visée (passant à 20 mm constituant plus de 50 % de la masse totale du matériau) ;
- application d'une énergie de compactage équivalente à celle imposée en couche de forme (objectif de densification q3), pour réduire le risque d'évolution du matériau ;
- humidification des pélites de manière à les amener dans un état hydrique dit « moyen » ;
- protection du remblai contre l'imbibition et le risque de saturation à partir des eaux tant météorologiques (percolation) qu'en provenance de remontées capillaires, résurgences diverses, nappes superficielles...

Scetaurote a ainsi intégré au CCTP les prescriptions particulières suivantes (**tableau 7** et [1]) :

**tableau 7**  
Conditions de réemploi  
retenues pour les pélites  
[1].

Réutilisation	Traitement	Objectifs		
		Teneur en eau	Granulométrie	Compactage
Remblai courant à l'état naturel	Aucun	$0,9 w_{OPN}$	$D_{max} < 250 \text{ mm}$ $0/20 = 50 \%$	q3
Remblai nécessitant une insensibilisation à l'eau	1 % CaO	$w_{OPN}$	$D_{max} < 200 \text{ mm}$ $0/20 = 60 \%$	q3
PST	1 % CaO	$w_{OPN}$	$D_{max} < 100 \text{ mm}$	q3 EV 2 > 40 MPa

## ■ Application au chantier

Après analyse des documents de suivi d'exécution et de contrôle dressés en cours de chantier de terrassements, il apparaît que les consignes contractuelles ont globalement bien été appréhendées et respectées par l'entreprise titulaire du marché. Il est vrai que cette dernière, ayant réalisé le chantier expérimental, se trouvait bien informée des difficultés présentes.

À partir des informations écrites transmises ou recueillies sur place complétées par des rencontres avec le maître d'œuvre et l'entreprise, les remarques ou observations suivantes ont pu être émises :

- les matériaux les plus problématiques pour leur réutilisation, à savoir les R31, c'est-à-dire ceux que le GTR proscrit si ce n'est à prendre des risques importants, n'ont pas été réutilisés isolément en remblai du fait de l'impossibilité de les fragmenter dans des conditions technico-économiques correctes avec les moyens et méthodes appliqués sur le chantier et de l'existence d'un mouvement des terres excédentaire ne rendant pas leur réutilisation impérative ;
- après minage et évacuation des gros éléments ( $D > 600 \text{ mm}$ ), la fraction exploitable a été directement mise en remblai. À ce stade, les opérations de chenillage/labourage ont permis de réduire la taille des plus gros éléments et corriger la granulométrie du matériau dans la mesure où les pélites R34 étaient majoritairement présentes ;
- la nature grossière des matériaux utilisés (type roches tendres) conjuguée au caractère évolutif de ces derniers, ne permet pas l'établissement de références Proctor normal fiables, éliminant ainsi toute possibilité de suivi de compactage réaliste à partir de mesures de densité en place. En effet, la masse volumique sèche à l'OPN déterminée en laboratoire sur la fraction 0-20 mm du matériau n'est pas extrapolable à celle de la granulométrie complète.

Par ailleurs, il n'existe que peu de méthodes permettant de s'assurer de la densification correcte d'un ouvrage en terre. Seul l'usage de la double sonde gamma offre cette possibilité mais, comme vu précédemment, se heurte pour l'interprétation des mesures de densité à l'absence de référence établie. Il découle de ce constat que le moyen le plus fiable pour une mise en place correcte des matériaux de remblai consiste à s'assurer du respect permanent des prescriptions contractuelles ou déduites des règles de l'art, fondées sur l'expérimentation *in situ*.

Ainsi, il y a lieu de vérifier :

- la bonne adéquation entre le matériel proposé et le cas de chantier réel (performances et dimensionnement) ;

- l’application effective et sans dérive des procédures de mise en œuvre et de contrôle validées lors des épreuves de convenance ;
- la quantité d’énergie de compactage dépensée par unité de volume de remblai mise en place (application de la méthode de suivi dite « en continu » ou Q/S).

En corollaire à l'impossibilité d'établir et d'exploiter toute référence Proctor normal [4], l'état hydrique des pélites ne peut être calé sur  $w_{OPN}$ . C'est pourquoi on préconisera d'établir la classe d'état (ts à th) à partir d'un essai de comportement réalisé sur la fraction 0/20 mm du matériau, à savoir la mesure de l'IPI. Pour les matériaux les plus grossiers il s'agit d'une valeur par défaut, le comportement d'ensemble étant déterminé sur site au vu du résultat d'essais ou tests de chantier (sondages, déformations visuelles...).

## CONCLUSIONS

La réalisation du remblai expérimental de Gumond ainsi que son suivi pendant 19 mois ont permis de définir des conditions particulières pour la réutilisation des pélites, reprises dans le marché de travaux. Il s'agit notamment d'effectuer une fragmentation poussée des éléments indurés et de maîtriser les conditions de mise en œuvre : granularité et teneur en eau de mise en œuvre imposés, mise en œuvre en couches minces et densification de type couche de forme. Lors des travaux en grande masse, le contexte géologique s'est révélé plus favorable que prévu, ce qui a permis de réduire l'utilisation des pélites indurées au profit de pélites plus fragmentables. Les recommandations de mise en œuvre ont tout de même été appliquées pour les pélites fragmentables, ce qui a permis de répondre de manière satisfaisante à l'objectif de réutilisation optimale des matériaux fixé par le maître d'ouvrage.

Dans le cas où la nécessité absolue de réemployer des matériaux de classe R31 se présenterait, il semble impératif de s'orienter vers une élaboration mécanique de ces derniers (concassage ou criblage) pour obtenir de manière garantie la réduction granulaire visée (0/250 mm, par exemple). La relative fragilité de ce type de matériau laisse escompter un concassage à grand rendement, sans fatigue ni usure particulière du matériel dans le cas présent. En ce qui concerne la mise en œuvre de ces matériaux ainsi élaborés mais qui demeurent néanmoins évolutifs, on préconisera d'appliquer les mêmes exigences que celles retenues sur le chantier actuel. Compte tenu de l'incertitude concernant l'évolution des pélites mises en remblai et ce, malgré les différentes précautions prises dans l'élaboration de ces ouvrages, il serait judicieux de réaliser pour les plus représentatifs d'entre eux, un suivi géométrique à long terme. Ceci suppose la mise en place d'une instrumentation adaptée accompagnée d'un plan de surveillance et de contrôle ainsi que la réalisation d'un point zéro dès l'achèvement de l'ouvrage.

## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 LEJEUNE J.-P., Autoroute A89 La section Terrasson – Brive Nord, <i>Travaux</i>, juillet-août <b>2000</b>, 51-58.</p> <p>2 MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, <i>Guide Technique – Réalisation des remblais et des couches de forme</i>, LCPC-SETRA, <b>2000</b>, Fascicule I (98 pages) et Fascicule II (102 pages).</p> | <p>3 ISTED, <i>Le savoir-faire français en matière de compactage à faible teneur en eau des sols et matériaux de terrassements et chaussées</i>, <b>1987</b>, 44 pages.</p> <p>4 PUECH J.-P., <i>Géotechnique et projets de terrassements autoroutiers</i>, <i>Travaux</i>, juillet-août <b>1989</b>, 7-17.</p> |
|---|---|